COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting

Volume 7 Nomor 5, Tahun 2024

e-ISSN: 2597-5234



QUALITY CONTROL ANALYSIS WITH THE SEVEN TOOLS METHOD AT PT. GELURAN ADIKARYA

ANALISIS PENGENDALIAN KUALITASDENGAN METODESEVEN TOOLSPADA PT. GELURAN ADIKARYA

Regina Puspa Ayu Saputri¹, Masmira Kurniawati²

Universitas Airlangga Surabaya Regina.puspa.ayu-2021@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

The importance of quality control and improvement for a product is crucial to ensure that a company can compete in the market. There are many ways to implement quality control, one of which is by applying the seven tools method, which involves analyzing using several quality control tools such as Pareto diagrams, Flow charts, Ishikawa diagrams, Histograms, Check Sheets, and Control Charts.

PT. Geluran Adikarya, a manufacturing company specializing in the production of fuel, LPG, and ART tanks, consistently implements quality control by checking each department, particularly in the welding and painting departments. This control is carried out by the quality control division in each department. The company always ensures the quality of its products before they move on to the next department, so that by the end of the production process, the company has produced defect-free products ready for distribution to consumers.

Keywords: Quality, Quality Control, Seven Tools.

ABSTRAK

Pentingnya pengendalian dan peningkatan kualitas terhadap suatu produk untuk dapat memastikan bahwa perusahaan juga dapat bersaing dalam pasar. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian kualitas, salah satunya dengan menerapkan metode seven tools yaitu menganalisis dengan menggunakan beberapa alat pengendali kualitas yang terdiri dari Diagram Pareto, Flow Chart, Diagram Ishikawa, Histogram, Check Sheet, dan Control Chart.

PT. Geluran Adikarya yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi tangki BBM, LPG dan ART juga selalu menerapkan pengendalian kualitas dengan melakukan pengecekan pada masing-masing departemen yaitu pada departemen pengelasan dan departemen pengecatan. Dimana pengendalian ini dilakukan oleh divisi *quality control* pada masing-masing departemen. Perusahaan selalu memastikan produknya baik sebelum masuk pada departemen selanjutnya sehingga pada akhir proses produksinya perusahaan telah menghasilkan produk yang bebas cacat dan dapat didistribusikan ke konsumennya.

Kata kunci: Kualitas, Pengendalian Kualitas, Seven Tools.

PENDAHULUAN

Permintaan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi membuat perusahaan berusaha untuk berlomba-lomba agar dapat berkembang di dalam dunia industri. Tidak hanya peningkatan permintaan pasar yang harus dihadapi oleh perusahaan, namun juga jaminan kualitas yang dihasilkan pada setiap produknya menjadi sorotan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya isu yang beredar tersebut maka segala sektor industri saat ini terus berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan melalui berbagai aspek agar dapat menjawab tantangan pasar untuk menghasilkan produk yang cepat dan memiliki kualitas tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan pada proses produksinya dengan cara senantiasa meniaga kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas produk yaitu produk kemampuan suatu untuk melaksanakan fungsinya dengan benar, termasuk memiliki daya tahan yang baik, waktu operasi yang tepat, waktu perbaikan dan fungsi lainnya [1]. Kualitas memegang peranan penting dalam berbagai jenis usaha, karena ketika suatu industri dapat menciptakan kualitas yang baik dan dapat menjaga kualitas yang mereka berikan kepada konsumen, maka konsumen akan memberikan feedback berupa kepercayaan dan kepuasan terhadap perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui dua hal, yaitu kemauan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna lain dan pembelian atau penggunaan secara terus menerus [2]. Jika kualitas produk jasa yang ditawarkan di bawah harapan pelanggan, maka pelanggan cenderung merasa tidak puas. Sebaliknya, jika kualitas produk jasa sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas. [3]. Perusahaan juga akan mengeluarkan biaya dan tenaga lebih melakukan apabila kesalahan yang mengakibatkan cacat pada produk, misalnya perusahaan harus mengeluarkan tenaga untuk rework, dan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila menghasilkan produk yang cacat. Hal tersebut akan sangat merugikan bagi perusahaan. maka dengan adanya permasalahan tersebut dibuat suatu standar kerja pada masing-masing departemen untuk dapat senantiasa menjaga kualitas produk dari proses yang ada di perusahaan.

Kualitas suatu produk tidak hanya ditentukan pada saat inspeksi saja, tetapi juga oleh berbagai aktivitas yang ada didalamnya baik itu teknis maupun kegiatan non teknis. Pengendalian kualitas juga bisa dilakukan dari berbagai sektor yang ada di lingkungan produksi maupun manajerial. Dalam pengendalian kualitas ini juga terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dengan tuiuan mengendalikan cacat kualitas dalam lini produksi, salah satunya dilakukan dengan menerapkan metode Seven Tools. Seven tools alat pemeriksaan mutu mendasar yang dapat membantu organisasi atau perusahaan memecahkan masalah dan meningkatkan suatu proses, tujuh instrumen ini sangat krusial bagi setiap organisasi atau ingin perusahaan yang mencapai keunggulan [4]. Seven tools terdiri dari 7 alat pengendali kualitas yaitu Flow Chart (diagram alur), Check Sheet, Diagram Histogram (diagram Pareto. Batang). Scatter Diagram, Control Chart, Ishikawa Diagram (diagram sebab akibat).

PT. Geluran Adikarya merupakan industri yang berada di Geluran Sidoarjo, yang bergerak di bidang manufaktur vaitu perlengkapan plant dan industri, pembuatan tangki penyimpanan dan pengangkutan LPG (LPG transport and storage tanks) dan tangki BBM (storage and transport) baik dari bahan mild steel, stainless steel, aluminium. Perusahaan juga menawarkan set up, pengembangan, pembaruan. perbaikan dan perawatan perlengkapan plant dan industri. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu tangki truk untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG), Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ART. Dikarenakan tingginya resiko atas produk yang dihasilkan maka perlunya ketelitian dalam pengerjaan dan pentingnya manajemen kualitas produk agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat fatal, mengingat produk akan digunakan untuk penimbunan maupun pengangkutan LPG dan BBM. PT. Geluran Adikarya tidak hanya membuat produk tangki untuk truk (transportation) saja namun juga tangki tanam (storage) yang digunakan sebagai tempat menyimpan dalam tanah dengan berbagai ukuran. Proses produksi secara garis besar dimulai dengan melakukan pemotongan material, dilanjutkan dengan

pengelasan antar komponen yaitu buffle, badan tangki dan komponen-komponen kemudian dilakukan lainnya, proses pengecatan, yang terakhir finishing dan inspeksi. Kesalahan yang sering timbul yaitu ada pada bagian pengelasan dan pengecatan. Terutama untuk bagian berpeluang pengelasan vang akan terjadinya kebocoran akan sehingga berakibat fatal. Selain itu inspeksi dilakukan pada tiap selesai pengerjaan di satu bagian guna memastikan produk siap untuk dilanjutkan ke proses pengerjaan sehingga apabila selanjutnya, terjadi kesalahan, pengerjaan ulang tidak perlu dilakukan dari awa1 vang akan mengeluarkan ongkos lebih besar dan waktu lebih banyak.

METODE PENELITIAN



Tahapan penelitian antara lain:


- 1. Mengamati situasi vang ada perusahaan dan melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- 2. Melakukan identifikasi permasalahan vang berkaitan dengan pengendalian kualitas yang mencakup faktor-faktor apa saja yang akan berdampak pada kualitas produk yang ada selama aliran proses produksi.
- 3. Menetapkan tujuan penelitian yaitu menghitung jumlah produk cacat, mengidentifikasi faktor penyebab produk cacat, dan memberikan solusi dengan menggunakan seven tools.
- 4. Melakukan pengumpulan data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara ke pihak perusahaan, dan melakukan inspeksi ke lapangan untuk mengidentifikasi dan menghitung produk cacat dan mencatat alur proses produksi. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada pada perusahaan seperti profil dan struktur organisasi perusahaan.
- 5. Melakukan pengolahan dan analisis dengan menggunakan pengendalian menggunakan alat kualitas seven tools untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan cacat produk.
- 6. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data menggunakan tujuh alat pengendali kualitas atau biasa disebut dengan seven tools, antara lain:

1. Flowchart

Flow chart merupakan aliran proses produksi yang ada di perusahaan dari material datang sampai menjadi BBM. Berikut produk tangki merupakan aliran proses produksi oleh PT. tangki BBM Geluran Adikarya:

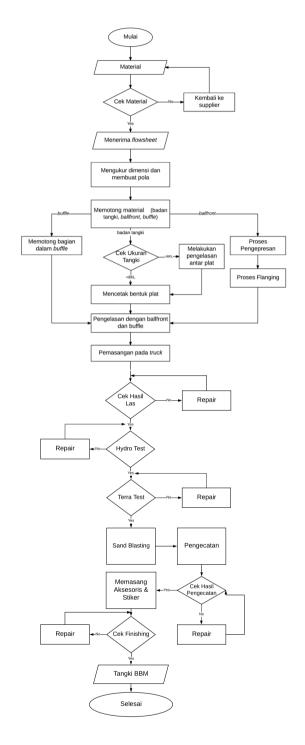

2. Check Sheets (Lembar Pemeriksaan)

- Unit Pengelasan
Tabel 1. Check Sheets Unit Pengelasan

	1 does 1. Check blices	5 011	t I CII	gerasi	411
			Jenis	Caca	t
No	Customer	Spatter	Stop-start	Support	High low
1	PT. Elnusa Petrofin	1	1	1	

		1	1	1	
2	PT. Elnusa Petrofin	1	1		
3	PT. Elnusa Petrofin	1		1	
4	PT. Elnusa Petrofin		1		1
5	PT. Elnusa Petrofin	1	1		
6	PT. Elnusa Petrofin			1	
7	PT. Elnusa Petrofin	1			
8	PT. Elnusa Petrofin			1	1
9	PT. Elnusa Petrofin		1		
10	PT. Elnusa Petrofin	1	1		
11	PT. Elnusa Petrofin	1	1		
12	PT. Elnusa Petrofin		1		1
13	PT. Elnusa Petrofin	1	1	1	
14	PT. Elnusa Petrofin	1	1		1
15	PT. Elnusa Petrofin		1	1	
16	PT. Elnusa Petrofin	1			1
17	PT. Elnusa Petrofin		1	1	
	PT. Serayu Mitra	1			1
18	Jaya	1			1
19	PT. Kalimantan	1	1		
	Energi PT. Kalimantan				
20	Energi	1			
21	PT. Sintuwu Mega		1		1
21	Lestari		1		1
22	PT. Sintuwu Mega Lestari	1	1		
	PT. Sintuwu Mega	1	1		
23	Lestari	1	1		
24	PT. Surya Serba	1		1	1
	Mulia PT. Surya Serba				
25	Mulia	1	1		
26	PT. Surya Serba		1	1	
20	Mulia		1	1	
27	PT. Surya Serba	1		1	1
	Mulia PT. Surya Serba				
28	Mulia	1			1
29	PT. Surya Serba		1		1
	Mulia				1
30	PT. Elnusa Petrofin	1	1	1	
31	PT. Elnusa Petrofin	1	1	1	1
32	PT. Elnusa Petrofin	1	1		1
33	PT. Elnusa Petrofin		1	1	
34	PT. Elnusa Petrofin	1	1		
35	PT. Elnusa Petrofin		1	1	1
36	PT. Elnusa Petrofin	1		1	
37	PT. Koperasi	1		1	1
	Bolumbuen Total	25	25	16	15
	างเลา	23	23	10	13

Berikut merupakan hasil pemeriksaan untuk tangki kapasitas 16 KL pada departemen pengelasan, dengan jumlah pemeriksaan 37 unit tangki di atas dapat diketahui bahwa cacat dengan jenis *Spatter* dan *Stop-start* merupakan jenis cacat yang paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 25 buah, disusul dengan *Support* 16 unit dan *High-low* 15 unit.

Tabel 2. Check Sheets Unit Pengecatan

	Tabel 2. Check Sheets U		nis Ca	
No	Customer	Cat Meleleh	Cat Terkelupas	Pasir Menempel
1	PT. Elnusa Petrofin		1	1
2	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
3	PT. Elnusa Petrofin	1		1
4	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
5	PT. Elnusa Petrofin		1	
6	PT. Elnusa Petrofin	1		
7	PT. Elnusa Petrofin	1		1
8	PT. Elnusa Petrofin	1		
9	PT. Elnusa Petrofin		1	1
10	PT. Elnusa Petrofin	1		
11	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
12	PT. Elnusa Petrofin		1	
13	PT. Elnusa Petrofin		1	1
14	PT. Elnusa Petrofin	1		
15	PT. Elnusa Petrofin			1
16	PT. Elnusa Petrofin	1		
17	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
18	PT. Serayu Mitra Jaya	1		1
19	PT. Kalimantan Energi	1		
20	PT. Kalimantan Energi			1
21	PT. Sintuwu Mega Lestari	1		1
22	PT. Sintuwu Mega Lestari	1		
23	PT. Sintuwu Mega Lestari			1
24	PT. Surya Serba Mulia	1		
25	PT. Surya Serba Mulia			1
26	PT. Surya Serba Mulia	1	1	
27	PT. Surya Serba Mulia			1
28	PT. Surya Serba Mulia		1	
29	PT. Surya Serba Mulia	1		
30	PT. Elnusa Petrofin		1	
31	PT. Elnusa Petrofin			1
32	PT. Elnusa Petrofin		1	
33	PT. Elnusa Petrofin	1		1
34	PT. Elnusa Petrofin	1		

	Total	21	13	17
37	PT. Koperasi Bolumbuen			1
36	PT. Elnusa Petrofin			1
35	PT. Elnusa Petrofin	1		1

Berikut merupakan hasil pemeriksaan untuk tangki kapasitas 16 KL pada departemen pengelasan, dengan jumlah pemeriksaan 37 unit tangki di atas dapat diketahui bahwa cacat dengan jenis cat meleleh merupakan jenis cacat terbanyak dengan jumlah 21, cacat jenis cat terkelupas sebesar 13 dan jenis cacat pasir menempel sebesar 17.

- Unit Pengecatan
Tabel 3. Check Sheets Unit Pengecatan

	1 abel 3. Check Sheets		nis Ca	
PT	Customer	Cat Meleleh	Cat Terkelupas	Pasir Menempel
1	PT. Elnusa Petrofin		1	1
2	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
3	PT. Elnusa Petrofin	1		1
4	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
5	PT. Elnusa Petrofin		1	
6	PT. Elnusa Petrofin	1		
7	PT. Elnusa Petrofin	1		1
8	PT. Elnusa Petrofin	1		
	PT. Elnusa Petrofin		1	1
	PT. Elnusa Petrofin	1		
11	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
12	PT. Elnusa Petrofin		1	
13	PT. Elnusa Petrofin		1	1
14	PT. Elnusa Petrofin	1		
15	PT. Elnusa Petrofin			1
	PT. Elnusa Petrofin	1		
17	PT. Elnusa Petrofin	1	1	
18	PT. Serayu Mitra Jaya	1		1
	PT. Kalimantan Energi	1		
20	PT. Kalimantan Energi			1
	PT. Sintuwu Mega			
	Lestari	1		1
	PT. Sintuwu Mega Lestari	1		
	PT. Sintuwu Mega	1		
	Lestari			1
24	PT. Surya Serba Mulia	1		
25	PT. Surya Serba Mulia			1

26	PT. Surya Serba Mulia	1	1	
27	PT. Surya Serba Mulia			1
28	PT. Surya Serba Mulia		1	
29	PT. Surya Serba Mulia	1		
30	PT. Elnusa Petrofin		1	
31	PT. Elnusa Petrofin			1
32	PT. Elnusa Petrofin		1	
33	PT. Elnusa Petrofin	1		1
34	PT. Elnusa Petrofin	1		
35	PT. Elnusa Petrofin	1		1
36	PT. Elnusa Petrofin			1
	PT. Koperasi			
37	Bolumbuen			1
	Total	21	13	17

Dari hasil pemeriksaan 37 unit tangki dengan ukuran 16 KL di atas dapat diketahui bahwa cacat dengan jenis cat meleleh merupakan jenis cacat yang paling banyak ditemukan sebesar 21 buah, selanjutnya jenis cacat pasir menempel dengan jumlah 17 buah, dan jenis cacat paling sedikit yaitu cat terkelupas sebanyak 13 buah.

3. Fishbone Diagram


- Unit Pengelasan



Gambar 2. *Fishbone* Diagram Unit Pengelasan

Diagram Ishikawa ini digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari terjadinya masing-masing jenis cacat. Gambar di atas merupakan diagram Ishikawa pada unit pengelasan. Faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya cacat antara lain faktor bahan baku, manusia, lingkungan, metode, dan pengukuran.

- Unit Pengecatan

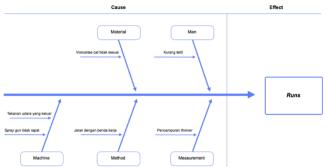

Gambar 3. Fishbone Diagram Unit Pengecatan

Gambar di atas merupakan diagram Ishikawa pada unit pengelasan. Faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya cacat antara lain faktor bahan baku, manusia, lingkungan, metode, dan pengukuran.

4. Histogram



Gambar 4. Histogram Tangki BBM 16KL


Dari data di atas dapat diketahui persentase cacat terbesar pada tangki BBM 16 KL adalah cacat *Spatter* dan *Stop-start* sebesar 18,94% atau dengan jumlah cacat sebanyak 25. Di mana kedua cacat tersebut merupakan cacat yang berasal dari departemen pengelasan. Persentase cacat terkecil pada hasil diagram di atas sebesar 9.85% atau dengan jumlah cacat sebanyak 13 yaitu cacat *peeling* pada departemen pengecatan.

5. Diagram Pareto

Tabel 4. Diagram Pareto Tangki 16 KL

No	Jenis Cacat	Jumlah Cacat	% Jenis Cacat	% Kum. Jenis Cacat
1	Spatter	25	18.94%	18.94%

2	Stop Start	25	18.94%	37.88%
3	Runs	21	15.91%	53.79%
4	Seeding	17	12.88%	66.67%
5	Support	16	12.12%	78.79%
6	High Low	15	11.36%	90.15%
7	Peeling	13	9.85%	100.00%
	Total	132	100.00 %	

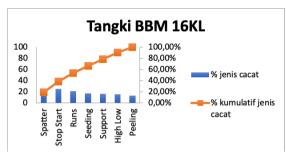

Gambar 5. Diagram Pareto Tangki BBM 16KL

Dari hasil diagram Pareto di atas dapat diketahui bahwa jenis cacat terbesar adalah jenis cacat Spatter atau bintik-bintik las dan cacat Stop-start yang terjadi pada departemen pengelasan. Jumlah cacat Stopstart dan Spatter sebanyak 25 atau sebesar 18.94% dari total tangki BBM 16 KL.


6. Control Chart

- Unit Pengelasan

Tabel 5. Data ketidaksesuaian (p-chart)

	pada Ollit peligerasan			
		Jenis Cacat		
No.	Jumlah sampel	Pengelasan		ΣD
	Samper	Spatter	High-Low	
1	5	2	0	2
2	5	4	1	4
3	5	3	1	3
4	5	2	0	2

Perhitungan dan analisis fraksi ketidaksesuaian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu *software* minitab. Pengolahan data menggunakan *software* minitab dengan memasukkan jumlah unit ketidaksesuaian (ΣD) dan banyaknya sampel pada tiap lot dari tabel di atas. Sehingga akan diperoleh hasil output minitab seperti di bawah ini:

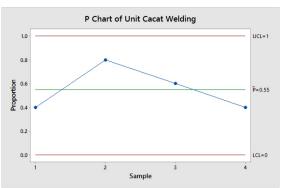

Gambar 6. P-Chart Unit Pengelasan


Dari *output* minitab yang didapatkan maka diperoleh batas kontrol atas yaitu 1 dan batas kontrol bawah yaitu 0 sedangkan nilai rata-rata p yaitu 0.55. Sehingga dapat disimpulkan tingginya tingkat ketidaksesuaian dari produksi pada departemen pengelasan, namun selain itu hal ini dikarenakan jumlah pengambilan sampel yang tidak terlalu banyak.

- Unit Pengecatan

Tabel 6. Data ketidaksesuaian (p-chart) pada Unit pengecatan

No.	Jumlah	Jeni	s Cacat gecatan	ΣD
1.0.	sampel	Runs	Seeding	
1	5	2	1	2
2	5	2	1	2
3	5	1	1	2
4	5	3	0	3

Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan jumlah unit ketidaksesuaian (ΣD) dan banyaknya sampel pada tiap lot dari tabel di atas. Sehingga akan diperoleh hasil *output minitab* seperti di bawah ini:

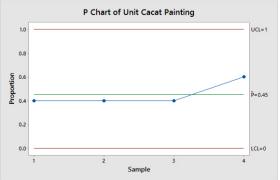

Gambar 7. P-Chart Unit Pengecatan

Dari *output* minitab tersebut yang didapatkan maka diperoleh batas kontrol atas yaitu 1 dan batas kontrol bawah yaitu 0 sedangkan nilai rata-rata p yaitu 0.45, dimana nilai rata-rata fraksi ketidkasesuaian tersebut lebih kecil dibandingkan pada departemen pengelasan, yang artinya pada departemen pengecatan ketidaksesuaian yang dihasilkan lebih kecil dibanding pada departemen pengelasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam membuat kesimpulan tidak bisa membandingkan untuk ukuran tangki dikarenakan jumlah tangki yang diinspeksi untuk tiap ukuran berbeda-beda, sehingga kesimpulan dengan membandingkan jenis Pada departemen pengelasan cacat. didapatkan total cacat yaitu 103 jenis unit cacat dengan jenis cacat tertinggi yaitu spatter sedangkan jenis cacat yang paling rendah yaitu high-low. Hal ini dikarenakan spatter dan stop-start membutuhkan ketrampilan dan ketelitian yang tinggi ditambah dengan jumlah atau komponen yang harus dilas juga banyak, berbeda dengan high-low, di mana hanya dapat terjadi apabila adanya penyambungan komponen besar misalnya antara 2 penyambungan ballfront dengan badan tangki, atau antar badan tangki (umunya terdapat pada tangki dengan ukuran di atas 8KL) sehingga jarang ditemukan. Selain itu support juga merupakan jenis cacat yang sering disebabkan oleh kelalaian dari operator sehingga sendiri iarang ditemukan. Sedangkan untuk departemen pengecatan cacat yang didapatkan 68 total cacat dengan banyak cacat yang ditemukan yaitu runs, sedangkan yang paling rendah yaitu peeling. Hal ini dikarenakan runs memerlukan akurasi yang cukup tinggi dalam pencampuran antara cat dan thinner. Untuk cacat jenis seeding ini seharusnya tidak banyak ditemui namun karena kondisi pabrik pada saat dilakukan pengamatan sedang dilakukan renovasi maka banyaknya jenis cacat *seeding* juga terpengaruh atau meningkat.

2. Saran Perbaikan

Saran perbaikan ini dibuat melalui diskusi dengan pihak perusahaan yaitu pihak quality control guna menghasilkan saran perbaikan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan sehingga perusahaan dapat menerapkannya, selain itu beberapa saran perbaikan juga sudah ada yang sedang dalam proses penerapan. Berikut merupakan saran perbaikan yang dapat dilakukan pada departemen pengelasan:

- Cacat Spatter

Tabel 7. Usulan Perbaikan Cacat Spatter

14001 /. 0		Usulan
Faktor	Penyebab	Perbaikan
	Operator tidak teliti saat menentukan jarak antara elektroda dengan benda kerja	Melakukan training atau pelatihan untuk welder dan memastikan terlebih dahulu bahwa jarak antara elektroda dengan benda kerja sudah sesuai sebelum melakukan
Manusia	Operator mengobrol saat bekerja	pengelasan Memberi teguran kepada operator atau welder yang mengobrol saat melakukan pengelasan karena selain mempengaruhi hasil pengelasan juga dapat membahayakan operator
Material	Elektroda menyerap uap	Elektroda disimpan di tempat yang kering dengan keadaan tertutup agar tidak menyerap udara atau uap
	Material yg di las terkontaminasi	Membersihkan material terlebih dahulu sebelum dilakukan pengelasan

Faktor	Penyebab	Usulan Perbaikan
Measurement	Arus listrik terlalu besar	Perusahaan memberikan standar arus listrik yang digunakan untuk pengelasan serta melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa arus listrik yang keluar sudah benar
Mother of Nature	Lokasi pengelasan basah atau lembab	Melakukan pengelasan di tempat yang kering dan tidak berdebu

- Cacat Stop-start

Tabel 8. Usulan Perbaikan Cacat Stop-Start

Faktor	Penyebab	Usulan Perbaikan
Manusia	Operator salah mengganti elektroda	Melakukkan training atau pelatihan terhadap welder untuk meningkatkan skill welder
	Operator terburu-buru	Memberikan waktu jeda atau istirahat kepada welder
Mesin	Arus listrik yg mengalir tidak sesuai	Perusahaan memberikan standar arus listrik yang digunakan untuk pengelasan serta melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa arus listrik yang keluar sudah benar
Measurement	Jarak antar material terlalu kecil	Mengkalibrasi alat ukur yang digunakan untuk mengukur jarak material
Method	Kecepatan pengelasan terlalu tinggi	Mengatur batas kecepatan welder dengan memberikan SOP pada proses pengelasan agar hasil pengelasan tidak terlalu tipis

Berikut merupakan saran perbaikan yang dapat dilakukan pada departemen pengecatan:

- Cacat Seeding

Tabel 9. Usulan Perbaikan Cacat Seeding

Tabel 9. Usulan Perbaikan Cacat Seeding				
Faktor	Penyebab	Usulan Perbaikan		
Manusia	Operator tidak membersihkan permukaan sebelum melakukan pengecatan	Menutupi permukaan benda dengan plastik agar debu tidak menempel dan membersihkan sebelum dilakukan pengecatan		
Mesin	Spray booth kotor	Membersihkan spray booth sebelum atau setelah digunakan agar kotoran tidak mengendap		
	Filter/ penyaring cat tidak bekerja dengan baik	Melakukan pengecekan secara berkala dan mengganti filter apabila sudah tidak bekerja dengan baik atau rusak		
Material	Cat atau thinner terkontaminasi	Menutup kembali cat dan thinner apabila tidak digunakan agar tidak ada kotoran yang masuk		
Method	Tidak melakukan penyaringan cat terlebih dahulu	Menyaring cat sebelum digunakan agar tidak ada kotoran yang menempel pada permukaan benda		
	Lapisan cat terlalu tipis	Memberikan standar ukuran perbandingan antara cat dan thinner agar kekentalan cat sesuai		

- Cacat Runs

Tabel 10. Usulan Perbaikan Cacat Runs

Tabel 10. Usulan Perbaikan Cacat <i>Runs</i>			
Faktor	Penyebab	Usulan Perbaikan	
Manusia	Operator salah menakar campuran cat	Memberikan standar ukuran perbandingan antara cat dan thinner agar kekentalan cat sesuai	
Mesin	Spray gun tidak tertutup rapat	Melakukan pengecekan dan memastikan alat kerja yang akan digunakan sesuai dengan standar	
Material	Viskositas cat terlalu tinggi	Memberikan takaran thinner ke cat sesuai dengan SOP	
Measurement	Penambahan thinner atau campuran cat tidak sesuai	Memberikan standar ukuran perbandingan antara cat dan thinner agar kekentalan cat sesuai	
	Tekanan udara yang keluar rendah	Mengganti alat kerja yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik agar tidak mempengaruhi hasil pengecatan Memberikan SOP	
Method	Spray gun terlalu dekat	pada proses pengecatan agar welder mengetahui jarak yang tepat antara spray gun dengan material saat pengecatan berlangsung	

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Nursyamsi and A. Momon,
 "Analisa Pengendalian Kualitas
 Menggunakan Metode Seven Tools
 untuk Meminimalkan Return
 Konsumen di PT. XYZ," vol. VII,
 2022.
- [2] F. Tjiptono and G. Chandra, Service, *Quality & Satisfaction*, Yogyakarta: Andi, 2016.

- [3] F. Tjiptono and A. Diana, Pelanggan Puas? Tak Cukup, Yogyakarta: Andi, 2018.
- [4] N. A. Pratama, M. Z. Dito, O. O. Kurniawan and A. Z. Al-Faritsy, "Analisis Pengendalian Kualitas Dengan Metode *Seven Tools* Dan KaizenDalam Upaya Mengurangi Tingkat Kecacatan Produk," vol. 2, 2023.